



Manuale d'uso

BLASER

1-7x28 iC · 2.8-20x50 iC · 4-20x58 iC

Blaser Optics

Il nuovo cannocchiale da puntamento Blaser é diverso dagli altri per le sue caratteristiche di design. Le ultime tecnologie rendono possibile combinare un reticolo sottile con alti ingredienti nel primo piano focale. Questo prodotto é il risultato di una grande precisione ottica e meccanica "Made in Germany" sviluppata da cacciatori per cacciatori:

La tua carabina Blaser, il montaggio originale Blaser e il cannocchiale Blaser sono in simbiosi. Perfettamente coordinati per una caccia di successo.

Questo manuale d`uso ha l`obiettivo di essere una guida per avere le massime prestazioni dal tuo cannocchiale Blaser. Leggi con attenzione le informazioni prima di usare il tuo prodotto Blaser.

Se hai bisogno di informazioni aggiuntive, contatta il tuo rivenditore Blaser.

Blaser GmbH
Ziegelstadel 1
88316 Isny, Germany
Telefono: +49 7562 702-0
Fax: +49 7562 702-343
Email: info@blaser.de
www.blaser.de

Modelli

BLASER 1-7x28 iC
BLASER 2.8-20x50 iC
BLASER 4-20x58 iC

Contenuto

Regole di sicurezza e istruzioni d`uso4	Processo di accoppiamento.....17
Istruzioni di sicurezza.....4	Cancellare l`accoppiamento iC.....18
Disposizioni sullo smaltimento dei materiali elettrici e batterie.....4	Possibili errori.....18
Informazioni generali d`uso.....5	Modalità iC.....18
BLASER 1-7x28 iC6	Suggerimenti per la manutenzione 19
Nomi delle parti.....7	Numero di serie19
Nella confezione.....7	Risoluzione dei problemi 19
BLASER 2.8-20x50 iC6	Appannamento interno.....19
BLASER 4-20x58 iC8	Servizio20
Nomi delle parti.....9	Termini e condizioni di garanzia 20
Nella confezione.....9	1. Garanzia.....20
Montaggio 10	2. Garanzia aggiuntiva del prodotto.....20
Impostazioni 10	3. Scopo della garanzia.....21
Regolazione degli ingredienti.....10	4. Esclusione della garanzia.....21
Regolazione delle diottrie focalizzazione del reticolo.....10	Dati Tecnici22
Aggiustamento diottrie	Misure di copertura del reticolo 23
BLASER 1-7x28 iC.....11	CE marking24
Regolazione del parallasse- focalizzazione dell`immagine.....11	Note25
Quick Distance Control (QDC) (BLASER 2.8-20x50 iC & 4-20x58 iC) 13	
Operazioni.....13	
Rimozione e ripristino dell`unità QDC.....14	
Illuminazione del reticolo 15	
Inserimento della batteria.....15	
Punto luminoso dipendente dall`ingrandimento (IVD).....16	
Uso della ghiera dell`illuminazione.....16	
Funzione Auto-off.....17	
Avviso batteria esaurita.....17	
Accoppiare il reticolo illuminato alla funzione iC.....17	

Regole di sicurezza e istruzioni d'uso

Istruzioni di sicurezza

- ▶ Prima di iniziare qualsiasi operazione con la carabina e il cannocchiale montato, assicurarsi che la carabina sia scarica. Seguire sempre le regole di sicurezza per maneggiare la carabina, anche quando si regola il cannocchiale
- ▶ Non guardare mai direttamente il sole o forti fonti di luce con il cannocchiale, potrebbe provocare delle gravi lesioni agli occhi.
- ▶ Assicurarsi di avere la corretta distanza tra l'occhio e l'oculare, per evitare lesioni all'occhio dovute al rinculo.
- ▶ Tenere le batterie e le parti del cannocchiale fuori dalla portata dei bambini (rischio di ingestione)
- ▶ Non esporre il cannocchiale senza protezione alla luce diretta del sole per un tempo prolungato. Le lenti possono comportarsi come lenti d'ingrandimento e danneggiare i componenti interni o esterni del cannocchiale.

Disposizioni sullo smaltimento dei materiali elettrici e batterie

Non buttare i materiali elettrici e le batterie nei rifiuti domestici. Portarli nei centri di smaltimento abilitati. Rimuovere le batterie usate prima dello smaltimento e portarle in un punto di raccolta. Le batterie devono essere completamente scariche prima dello smaltimento.



Informazioni generali d'uso

- ▶ Prima dell'utilizzo controllare che il cannocchiale funzioni perfettamente e che la visione sia limpida.
- ▶ Il cannocchiale é a tenuta stagna anche senza il copri torretta dell'alzo e della deriva. Ciò nonostante, assicurarsi sempre che i copri torretta siano chiusi correttamente per proteggere le torrette da danni e dallo sporco.
- ▶ Effettuare l'azzeramento con una prova a fuoco.
- ▶ Proteggere il cannocchiale dai forti urti.
- ▶ Non provare a smontare il cannocchiale o le sue parti, ad eccezione di quelle descritte da questo manuale.
- ▶ Dopo l'uso, lasciare asciugare il cannocchiale prima di riporlo. Tenerlo in un luogo asciutto, buio e adeguatamente ventilato.

BLASER 1-7x28 iC




Nomi delle parti

1. Obiettivo
2. Torretta dell'alzo
3. illuminazione (interruttore girevole)
4. Scoperto delle batterie
5. Ghiera degli ingrandimenti
6. Regolazione delle diottrie
7. Oculare
8. Scina Z integrata per gli attacchi originali Blaser (Non inclusi)
Attacchi standard
Art. No. 80206496
Attacchi, versione alta
Art. No. 80204371
9. Torretta deriva
10. Chiave a brugola a corredo per la registrazione sullo zero del reticolo

Nella confezione

Cannocchiale BLASER 1-7x28 iC
Custodia del cannocchiale
Batteria al Litio CR2032, 3 volt
Chiave a brugola
Panno di pulizia lenti
Manuale d'uso
Prova d'acquisto

BLASER 2.8–20x50 iC · BLASER 4–20x58 iC

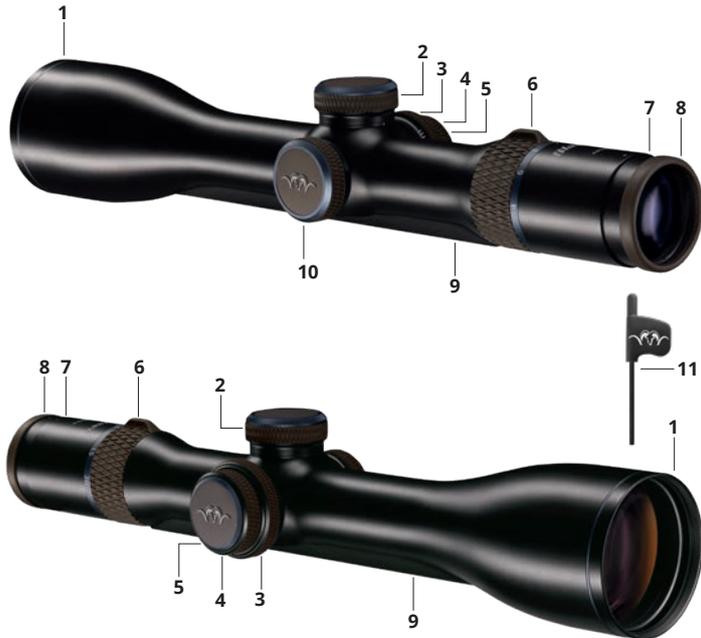

Nomi delle parti

1. Obiettivo
2. Quick Distance Control (QDC)
3. Torretta dell'alzo
4. Illuminazione (interruttore girevole)
5. Scomparto delle batterie
6. Ghiera degli ingrandimenti
7. Regolazione diottrie
8. Oculare
9. Scina Z integrata per gli attacchi originali Blaser (Non inclusi)
Attacchi standard
Art. No. 80206496
Attacchi versione alta
Art. No. 80204371
10. Torretta deriva
11. Chiave a brugola per la registrazione dello zero e del quick distance control (QDC)

Nella confezione

- Cannocchiale BLASER 2.8-20x50 iC o 4-20x58 iC
- Custodia del cannocchiale
- Batteria al Litio CR2032, 3 volt
- Chiave a brugola
- Spare QDC vite
- Panno pulizia lenti
- Manuale d'uso
- Prova d'acquisto

Montaggio

I cannocchiali Blaser sono dotati di una collaudata scina Z-rail. Usata assieme agli attacchi originali Blaser, il montaggio diventa semplice, affidabile ed elegante.

Le viti che fissano i blocchi scorrevoli della scina interna devono essere serrate con un massimo di 3 Nm. Si consiglia l'uso di un bloccafili di media resistenza, per garantire un serraggio di lunga durata.

Si consiglia di far eseguire l'operazione ad un rivenditore autorizzato Blaser, per assicurare un corretto montaggio dell'ottica sull'arma.

Impostazioni

Regolazione degli ingrandimenti

Gli ingrandimenti possono essere regolati. Per impostare l'ingrandimento necessario, girare la ghiera nella parte anteriore dell'oculare (Fig. 1). Girare in senso orario per ridurre gli ingrandimenti e in senso antiorario per aumentarli.



Regolazione delle diottrie focalizzazione del reticolo

La regolazione delle diottrie è usata per mettere a fuoco il reticolo in modo individuale. Occhiali da vista o lenti a contatto usati durante tiro, devono essere portati per la regolazione delle diottrie. La regolazione è individuale e non è necessario regolarla nuovamente, se la vista non cambia. Per regolare le diottrie usare l'ingrandimento massimo. Guardare attraverso il cannocchiale in uno sfondo neutrale, per esempio un cielo nuvoloso, e allo stesso tempo girare la ghiera delle diottrie (Fig. 2) in modo antiorario e tomare indietro, finché entrambe le immagini sono a fuoco e della stessa dimensione. Se la regolazione è stata fatta in modo corretto, l'immagine sarà nitida e il reticolo a fuoco con entrambi gli occhi aperti.



Dopo di che girare la ghiera delle diottrie lentamente in senso antiorario, finché il reticolo è perfettamente a fuoco senza sforzare l'occhio. Il reticolo deve apparire immediatamente a fuoco se si guarda nuovamente dentro al cannocchiale.

Regolazione diottrie

BLASER 1-7x28 iC

Per assicurare un'ottima visibilità a entrambi gli occhi aperti, regolare la ghiera delle diottrie del modello BLASER 1-7x28 iC con la regolazione dell'ingrandimento a 1x. Per fare questo, puntare un bersaglio (> 50 m) attraverso il cannocchiale. L'altro occhio (per es. l'occhio sinistro per un tiratore destrimano e viceversa) deve rimanere aperto, così entrambi gli occhi guardano il bersaglio. Girare a la ghiera delle diottrie in senso antiorario e tomare indietro, finché entrambe le immagini sono a fuoco e della stessa dimensione. Se la regolazione è stata fatta in modo corretto, l'immagine sarà nitida e il reticolo a fuoco con entrambi gli occhi aperti.

Regolazione del parallasse- focalizzazione dell'immagine.

La regolazione della parallasse è usata nei cannocchiali con alti ingrandimenti per regolare la messa a fuoco a diverse distanze e allo stesso tempo prevenire che il punto d'impatto si sposti a causa dell'errore della parallasse (spostamento del reticolo dal bersaglio quando gli occhi non sono in asse con la pupilla d'uscita). I modelli 2.8-20x50 iC e 4-20x56 iC sono equipaggiati con una torretta di correzione della parallasse. Questa, assieme alla ghiera dell'illuminazione, è posizionata alla destra del tubo principale (fig. 3) La torretta della parallasse arretra a 100 m. in questa posizione, il cannocchiale funziona come un cannocchiale con la parallasse fissa a 100 m. Le marcature sulla torretta della parallasse (II e III per 200m e 300 m) sono puramente indicative.

La regolazione deve essere fatta estraendo e girando l'anello da 50 m all'infinito. Iniziare dalla posizione di arretramento a 100 m, ruotare in senso orario fino alla regolazione dei 50 m; la regolazione per altre distanze fino all'infinito sono raggiunte girando in senso antiorario.

Avendo il massimo ingrandimento 7x il cannocchiale BLASER 1-7x28 iC non richiede la regolazione della parallasse, che è già impostata a 100m.



Taratura e azzeramento del cannocchiale

SVITARE la torretta dell'alzo e della deriva (Fig. 4). Per il Blaser 2,8-20x56 iC e 4-20x50 iC, rimuovere l'unità QDC (vedere i paragrafi su come rimuovere e ripristinare l'unità QDC)

La scala di regolazione e la posizione zero contrassegnata, sono ora visibili. Ogni click varia il punto d'impatto di 1 cm a a 100 m



Regolazione dell'alzo: se il punto d'impatto è inferiore al punto di mira, girare la torretta dell'alzo in senso orario. Se il punto di impatto è superiore, girare la torretta dell'alzo in senso antiorario.

Regolazione della deriva: se il punto di impatto è a destra del punto di mira, girare la torretta in senso orario.

Se il punto d'impatto è a sinistra, girare la torretta in senso antiorario. (Fig. 5).



Se la rosata è sul bersaglio, allentare le due viti a brugola di un quarto di giro, in senso antiorario. (Fig. 6).

Ora la ghiera di regolazione può essere ruotata liberamente senza che si sentano i click. Ruotare la ghiera fino a che la tacca dello zero sia allineata alla linea di riferimento e stringere entrambe le viti con cautela.

Quick Distance Control (QDC) (BLASER 2,8-20x50 iC & 4-20x58 iC)

Operazioni

I modelli 2,8-20x50 iC e 4-20x58 iC sono dotati del sistema QDC (Quick Distance Control). Il sistema QDC ha una funzione di blocco in due posizioni. Si sblocca alzando la torretta e la scala quindi diventa visibile (Fig. 7)



Ruotando la ghiera QDC in senso orario, il tiratore può regolare l'alzo per tiri oltre alla distanza di taratura. La Quick Distance Control può essere bloccata nella posizione zero e a 4 clicks (distanza raccomandata) premendo in basso la ghiera QDC (Fig. 8 and 9).



Regolazione a 4 click (distanza raccomandata)

Se il QDC è tarato a 100 m, la ghiera QDC può essere impostata sulla distanza raccomandata dando 4 clicks in altezza e bloccandola in questa posizione (Fig. 9).

La distanza raccomandata è il termine usato per descrivere la distanza alla quale la traiettoria del proiettile interseca l'asse di mira per la seconda volta senza alzarsi di oltre 4 cm sopra l'asse di mira. Vantaggio della distanza raccomandata: impostando il QDC a questa distanza, è possibile sparare fino alla distanza raccomandata indicata sulla scatola delle cartucce (GEE) senza correzione del punto di mira, e senza avere una deviazione verticale di più di 4 cm.



Rimozione e ripristino dell'unità QDC

L'unità QDC deve essere rimossa per la taratura. La torretta dell'alzo può essere quindi ruotata liberamente in tutte le direzioni, così come la torretta della deriva. Rimuovere l'unità QDC come di seguito: Svitare il cappuccio della torretta (Fig. 10).



Dopo di che svitare completamente la vite centrale con la chiave a brugola Allen (1.5 mm) e rimuovere l'unità QDC. (Fig. 11 e Fig. 12).



Per riassemblare l'unità QDC dopo la taratura, ripetere la procedura sopra indicata nell'ordine contrario. Posizionare l'unità QDC in modo che il perno di accoppiamento sul lato inferiore del tappo scivoli nel foro corrispondente della ghiera.

Prima di rimontare l'unità QDC, assicurarsi che la tacca dello zero sulla scala della ghiera corrisponda alla marcatura sulla base della torretta.

Quindi stringere con cura la vite esagonale al centro dell'unità QDC e riavvitare il coperchio.

Illuminazione del reticolo

Inserimento della batteria

Il tuo cannocchiale Blaser è fornito di un innovativo reticolo illuminato, che funziona con una batteria al litio CR 2032. Questa batteria più una batteria di ricambio sono incluse con il cannocchiale. L'unità di illuminazione è posizionata, sulla parte destra del tubo centrale.

1. Se è accesa, spegnere il reticolo illuminato, premendo l'interruttore.
2. Girare il coperchio della batteria in senso antiorario e rimuoverlo. Lo scomparto della batteria è posizionato sotto il coperchio.
3. Inserire la batteria nello scomparto, il polo positivo deve essere rivolto verso l'esterno (Fig. 14).
4. Riavvitare il coperchio girandolo accuratamente in senso orario (Fig. 13).




NOTE

Dopo aver cambiato la batteria, l'illuminazione viene resettata ad una media luminosità.

Punto luminoso dipendente dall'ingrandimento (IVD)

I cannocchiali Blaser sono dotati di una tecnologia di illuminazione intelligente (IVD, intelligent Variable Dot) le quali caratteristiche di illuminazione si adattano alle diverse situazioni di caccia, dipendendo dagli ingrandimenti

Nel modello 1-7x28 iC, utilizzando un ingrandimento inferiore a 4,5x, e selezionando uno dei livelli di illuminazione piú alti, si attiva un secondo punto piú grande con una copertura di 10 cm / 100 m

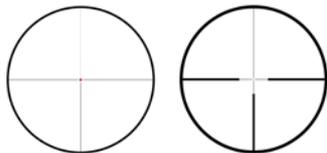

Illuminazione bassa (1x) con punto illuminato piú grande e illuminazione alta (7x) con punto luminoso piú sottile

I modelli 2.8-20x50 iC e 4-20x58 iC hanno un punto luminoso molto fine. Qui la potenza dell'illuminazione aumenta ulteriormente a ingrandimenti inferiori a 4,5x, per garantire una migliore acquisizione del bersaglio anche con forte luce solare.

Uso della ghiera dell'illuminazione

Se usato su una carabina senza funzione iC, l'illuminazione puó essere accesa e spenta e la luminosità puó essere cambiata sollevando e ruotando la ghiera dell'illuminazione (Fig. 15).



Per aumentare l'illuminazione muovere la ghiera in senso orario, in senso antiorario per ridurla. Muovendo la ghiera su o giú a scatti, si aumenta o si riduce gradualmente la luminosità del reticolo. Raggiungendo la massima luminosità il punto illuminato lampeggia per tre volte.

Funzione Auto-off

Per prolungare la durata della batteria, i cannocchiali Blaser sono dotati di sensori di movimento e di inclinazione. Questi sensori rilevano la posizione e il movimento dell'arma e accendono o spengono l'illuminazione. L'illuminazione si spegne automaticamente alle seguenti condizioni:

- Inclinazione 70° verso l'alto
- Inclinazione 80° verso il basso
- Rotazione laterale 60°
- dopo 10 minuti senza movimento

Non appena l'arma viene riportata in una posizione pertinente allo sparo, o viene spostata, l'illuminazione si accende automaticamente. Se la funzione iC é in uso, l'illuminazione puó essere attivata in tutte le posizioni, semplicemente armando l'otturatore. La funzione auto-off, che spegne l'illuminazione dopo 10 minuti di inattività, rimane attiva.

Avviso batteria esaurita

Se il voltaggio della batteria é basso, all'accensione, il puntino lampeggia per 3 secondi e rimane illuminato. In questo caso, cambiare la batteria con una nuova appena possibile.

Accoppiare il reticolo illuminato alla funzione iC

Tutti i cannocchiali Blaser sono dotati della funzione iC. L'interazione con le carabine dotate di questa funzione, permette l'attivazione automatica dell'illuminazione nel momento dell'armamento. Quando si disarma la carabina, il puntino rimane illuminato per alcuni secondi prima che si spenga. Questo per prevenire che succeda durante il caricamento.

Processo di accoppiamento

Per poter usare la funzione iC, il cannocchiale deve essere prima accoppiato all'arma (Pairing). Nella fase di accoppiamento, l'arma deve rimanere ferma.

IMPORTANTE:

Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di iniziare queste operazioni!

1. Chiudere l'arma portando in avanti con fermezza la leva di chiusura, l'otturatore deve essere disarmato.
2. Tenere la carabina orizzontalmente e non inclinata.
3. Estrarre la ghiera dell'illuminazione (l'illuminazione si accende)
4. Ruotare in successione 2x in senso antiorario, 1x senso orario, 3x senso antiorario entro 6 secondi (ruotare l'interruttore fino allo stop e lasciarlo tornare indietro).
5. Non appena il reticolo lampeggia velocemente, muovere la leva di armamento in avanti.
6. Ruotare la ghiera 1x in senso antiorario (il reticolo lampeggia lentamente).
7. Il lampeggio finirà dopo 3 secondi. Il punto illuminato si illumina al livello precedentemente impostato. Il processo di accoppiamento è ora completo.
8. Disarmare l'otturatore.

Il reticolo ora si accenderà e si spegnerà automaticamente armando o disarmando l'otturatore (la ghiera dell'illuminazione è arretrata).

Cancellare l'accoppiamento iC

Per cancellare l'accoppiamento dell'iC della carabina con il cannocchiale, ripetere il processo sopra descritto, al punto 6 però ruotare in senso orario 1x.

Possibili errori

Se l'illuminazione lampeggia rapidamente per altri 6 secondi dopo il punto 6, il processo di accoppiamento non è andato a buon fine e deve essere ripetuto. Se il processo di accoppiamento fallisce di nuovo, la combinazione di posizione tra il cannocchiale, fucile e montaggio non è ottimale e la distanza rilevata con la leva di armamento dell'otturatore è troppo corta.

Modalità iC

L'armamento di un fucile Blaser dotato di iC attiva automaticamente l'illuminazione del reticolo dei cannocchiali Blaser. Il cacciatore è immediatamente pronto a sparare. Di conseguenza si guadagnano tempo, calma e fiducia. Un sensore nell'oculare del cannocchiale rileva la posizione della leva di armamento e attiva o disattiva automaticamente l'illuminazione del reticolo. Ciò garantisce in modo affidabile che l'illuminazione sia sempre attivata quando la carabina è armata e pronta allo sparo. L'operazione di illuminazione è ridotta ad un singolo movimento. Il cacciatore deve solo regolare l'intensità dell'illuminazione all'inizio della cacciata.

La funzione iC è attivata quando la ghiera dell'illuminazione è arretrata.



Suggerimenti per la manutenzione

La finitura SLP basata su nanotecnologia (Smart Lens Protection) riduce la possibilità che l'acqua e la polvere si attacchino. Le gocce di pioggia sono respinte e la pulizia delle lenti è facilitata. La contaminazione delle lenti può compromettere la qualità dell'immagine. Pertanto, raccomandiamo di rimuovere le impronte digitali, la polvere e altri residui di sporco dalle superfici delle lenti e dall'oculare, utilizzando una spazzola per capelli morbida e / o il panno per la pulizia dell'ottica fornito con il cannocchiale. La superficie del cannocchiale può essere pulita usando un panno umido. Si raccomanda di utilizzare il panno di pulizia solo per pulire le lenti. Quando si pulisce il fucile, coprire attentamente le lenti del cannocchiale per evitare il contatto accidentale con i detersivi. Pulire regolarmente il tubo del cannocchiale, utilizzando un panno morbido e pulito.

Numero di serie

Il numero di serie del cannocchiale Blaser è posto nella parte inferiore dell'oculare. Specificare il numero di serie quando si fa la registrazione on line sul sito Blaser <https://www.blaser.de/en/services/product-registration/>.

Risoluzione dei problemi

Appannamento interno

L'appannamento interno può essere provocato da guarnizioni danneggiate e infiltrazione di umidità. Ciò è causato dall'uso improprio del cannocchiale. Si prega di notare che danni causati dall'apertura del cannocchiale, sono esclusi dalla garanzia. In caso di appannamento interno, portare il cannocchiale presso un rivenditore Blaser autorizzato o inviario al servizio clienti Blaser per la riparazione. L'appannamento delle superfici delle lenti esterne si verifica generalmente in caso di forti sbalzi di temperatura e umidità elevata e non costituisce un difetto

Servizio

Leggi tutte le informazioni e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi prima di inviare il tuo cannocchiale Blaser in assistenza. Eviterai così costi e ritardi. Se è necessaria una riparazione, consegna il prodotto a un rivenditore autorizzato. Troverete il loro indirizzo qui: <https://www.blaser.de/en/services/store-locator/>

Termini e condizioni di garanzia

1. Garanzia

Acquistando questo cannocchiale Blaser, hai acquisito un prodotto che è nato ed è stato testato secondo linee guida di qualità particolarmente rigorose. La garanzia legale per questo prodotto è di 2 anni dalla data di vendita da parte di un rivenditore autorizzato in conformità con le seguenti disposizioni:

1. Durante il periodo di garanzia, i difetti di produzione vengono eliminati gratuitamente e a nostra discrezione mediante riparazione, sostituzione di parti difettose o sostituzione con un prodotto dello stesso tipo in perfetto stato di funzionamento. Sono escluse ulteriori richieste di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo legale relativa a questa garanzia .
2. La garanzia non è valida se il difetto in questione è dovuto a un uso improprio che può anche essere dato dall'uso di accessori di terzi, l'intervento di persone o officine non autorizzate o se il numero di fabbricazione è stato reso illeggibile.
3. La richiesta di garanzia può essere inoltrata solo presentando la ricevuta di acquisto emessa da un rivenditore autorizzato.

Se si desidera richiedere una riparazione in garanzia, inviare il prodotto Blaser insieme alla copia originale della ricevuta di acquisto e una breve descrizione del problema al servizio clienti di Blaser GmbH o rivenditore autorizzato. La garanzia è soggetta alle leggi della Germania.

2. Garanzia aggiuntiva del prodotto

Blaser GmbH garantisce all'utente finale che le ottiche Blaser fornite per un uso a scopo venatorio, l'assenza da difetti meccanici per un periodo di 10 anni dalla data di vendita (periodo di garanzia) e l'assenza di difetti dell'elettronica per un periodo di 2 anni. La garanzia rilasciata da Blaser GmbH viene fornita in aggiunta alle richieste di garanzia legali del rivenditore, a condizione che il cliente registri online il prodotto entro 30 giorni di calendario dalla data di vendita all'indirizzo <https://www.blaser.de/en/ servizi / prodotti-registrazione>. La garanzia è valida solo per l'acquirente iniziale. Se il prodotto viene venduto a terzi entro il periodo di garanzia, questa garanzia non può più essere applicata.

3. Scopo della garanzia

Il produttore eliminerà i difetti dichiarati a propria discrezione e a proprie spese mediante riparazione (materiale e manodopera) o fornendo parti nuove o ricondizionate. Le parti difettose rimosse diventano di proprietà del produttore. Il cliente deve consegnare il prodotto assieme copia della ricevuta d'acquisto presso un rivenditore autorizzato.

<https://www.blaser.de/en/services/store-locator/>

I lavori di garanzia non danno luogo a un'estensione o al rinnovo del periodo di garanzia per i pezzi di ricambio installati. Il periodo di garanzia per i pezzi di ricambio installati termina con il periodo di garanzia dell'ottica. La garanzia è soggetta alle leggi della Germania.

4. Esclusione della garanzia

La garanzia è espressamente esclusa nei seguenti casi:

- ▶ Se il prodotto presenta segni di danneggiamento o usura, causati da un uso diverso dalla normale destinazione d'uso e dalle specifiche del produttore (come specificato nel manuale d'uso).

- ▶ Se il prodotto ha caratteristiche che consentono di concludere che riparazioni o altri interventi sono stati effettuati da officine non autorizzate.
- ▶ Se riparazioni, lavorazioni o modifiche al prodotto sono state eseguite da terzi
- ▶ Se vengono installati accessori non autorizzati dalla casa madre.
- ▶ Se il numero di serie viene rimosso o reso illeggibile.
- ▶ In caso di danni conseguenti alla normale usura, in caso di mancata osservanza delle istruzioni operative o di uso o trattamento improprio e se il prodotto è danneggiato meccanicamente.
- ▶ Danni dovuti a cause di forza maggiore o effetti ambientali.

La garanzia non si applica a cannocchiali o attacchi di produttori diversi dalla Blaser GmbH. Sono esclusi ulteriori o altri reclami, in particolare richieste di risarcimento per danni verificatisi al di fuori del prodotto stesso (danno consequenziale) - a meno che la responsabilità sia obbligata dalla legge.


Dati Tecnici

Modello	1-7x28 iC	2.8-20x50 iC	4-20x58 iC
Ingrandimenti	1.0 - 7.0	2.8 - 20	4.0 - 20
Diametro dell'obiettivo	10 mm - 28 mm	28 mm - 50 mm	49 mm - 58 mm
Pupilla d'uscita	10.0 mm - 4 mm	10.0 mm - 2.5 mm	12.3 mm - 2.9 mm
Distanza interpupillare	90 mm	90 mm	90 mm
Regolazione delle diottrie	+2.5 / -3 diottrie	+2.5 / -3 diottrie	+2.5 / -3 diottrie
Campo visivo a 100 m	40.8 m - 6.0 m	13.3 m - 1.9 m	9.2 m - 1.9 m
Riempimento di azoto	sì	sì	sì
Tenuta stagna	4 m	4 m	4 m
Taratura alzo/deriva a 100 m	180 cm/180 cm	230 cm/90 cm	150 cm/90 cm
Taratura alzo con QDC	-	80 cm	80 cm
Regolazione per click	1 cm/100 m	1 cm/100 m	1 cm/100 m
Regolazione paralasse	no, 100 m fisso	da 50 m all'infinito	da 50 m all'infinito
Lunghezza totale	319 mm	343 mm	365 mm
Peso	645 g	770 g	885 g


*usando gli attacchi Blaser con una inclinazione di 0.2° (36 cm/100 m)

Misure di copertura del reticolo

Tutte le dimensioni sono cm / 100 m. Illustrazioni rispettivamente con ingrandimento 7x e 20x. Le coperture sul bersaglio rimangono costanti indipendentemente dall'impostazione dell'ingrandimento (reticolo sul primo piano focale). Il diametro del punto illuminato nell'iC 1-7x28 con l'ingrandimento inferiore a 4,5x è di 10 cm / 100 m.

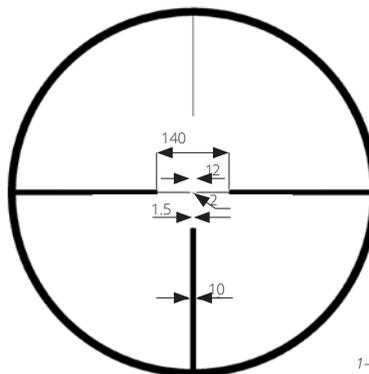

1-7x28 iC

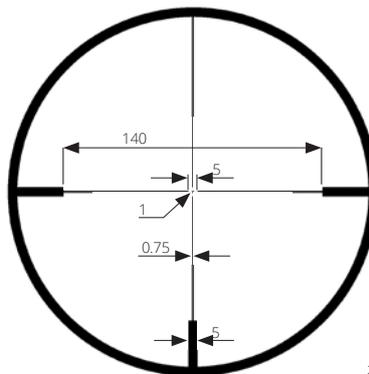

2.8-20x50 iC e 4-20x58 iC

Blaser GmbH

Ziegelstadel 1

88316 Isny

Telefon: +49 7562 702-0

Telefax: +49 7562 702-343

E-Mail: info@blaser.de

www.blaser.de